

METRAHIT | ENERGY TRMS SYSTEM Multimeter

3-349-574-01

8/2.19

- Digitales Handmultimeter mit **Echteffektivwertmessung** unter anderem mit: VAC TRMS, VAC+DC TRMS Bandbreite 100 kHz, VDC, dB, Hz(V), Hz(A), Ω , μ F, V $\rightarrow$ +, °C/°F (TC/RTD)
- **Leistungsmessung** (W, VAR, VA, PF): Wirk-, Blind- und Scheinleistung und deren Extremwerte, Leistungsfaktor
- **Energiemessung** (Wh, VARh, VAh): Wirk-, Blind-, Scheinenergie, Leistungsmittelwert mit einstellbarem Betrachtungszeitraum und deren Maximalwert
- **Netzqualitätsanalyse**: Registrierung von Über-/Unterspannungen, Dips, Swells, Spannungspeaks und -transienten in Netzen mit 0, 50, 60 Hz
- **Oberschwingungsanalyse**: Effektivwerte und Verzerrungsanteile bis zur 15. Harmonischen bei 16,7/50/60/400 Hz
- **Sondermessfunktionen**: Crestfaktor CF, Leitfähigkeit nS, Niederohm R_{SL} , Tastverhältnis %, Kabellänge km
- Auflösung von 60000 Digits, **Dreifachanzeige** mit zuschaltbarer Displaybeleuchtung für schwierige Lichtverhältnisse
- Zuschaltbares 1 kHz/-3 dB-Tiefpassfilter
- Direkte Strommessung 10 nA ... 10 A, kurzzeitig 16 A sowie Strommessung über Zangenstromwandler und -Sensoren, das Übersetzungsverhältnis wird in der Anzeige berücksichtigt
- großer Messdatenspeicher für bis zu 300000 Messwerte
- **Komplette Fernsteuerbarkeit** des Gerätes ohne Drehschalterbetätigung oder Strombuchsenwechsel

CAT IV



Anwendung

Das Leistungs-Multimeter ist absolut robust und zuverlässig mit einem Gehäuse aus schlagfestem ABS Kunststoff. Mit der Auflösung von 60000 Digits und mit über 35 verschiedenen Messfunktionen ist es für den professionellen Einsatz entwickelt worden.

Merkmale

Leistungs- und Energiemessung

Das **METRAHIT ENERGY** ist ein kompaktes Einphasen-Leistungsmessgerät für Gleich- und Wechselstrom. Der Strompfad kann direkt oder über Stromwandler angeschlossen werden. Bei Anschluss eines Stromwandlers an das Multimeter (mA/A-Eingang) werden sämtliche Strom- und Leistungsanzeigen entsprechend dem eingestellten Übersetzungsverhältnis mit dem richtigen Wert dargestellt.

Die universelle Leistungsmessung umfasst die Messfunktionen Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Leistungsfaktor und Energie. Darüber hinaus kann über eine vorgegebene Periode (z. B. 15 min) der Leistungsmittelwert gebildet und dessen Maximum mit Zeitpunkt registriert werden. Geeignete AC-Stromwandler mit Stromausgang finden Sie auf Seite 10.

Leistungs- und Energiemessung auch für **DC-Anwendungen mit großen Strömen** wie z. B. bei Messungen an Photovoltaikanlagen wird durch den Einsatz des Messwiderstands **SR9800** zusammen mit dem Zangenstromsensor CP1800 ermöglicht.

Netzqualitätsanalyse

Das **METRAHIT ENERGY** bietet eine bei Handmultimetern einzigartige Funktion zur Erfassung und Aufzeichnung von Netzstörereignissen. Diese ermöglicht die gleichzeitige, kontinuierliche Aufzeichnung des Spannungsverlaufs und ereignisgetriggerte Registrierung folgender Störungsarten:

- Unter- und Überspannung mit Startzeit, Dauer und Extremwert
- Unter- bzw. Überspannung des Halbperiodeneffektivwertes (DIPs und SWELLS) mit Startzeit, Dauer und minimalem/maximalem Wert
- Momentanwertüberschreitungen ≥ 1 ms (PEAK) mit Zeitpunkt und Maximalwert
- Steile Transienten mit 0,5 ... 5 μ s Anstiegszeit im Bereich 200 ... 1000 V mit Zeitpunkt, relativen Spannungswert und dem vorherigen 1 ms Momentanwert

Oberschwingungsanalyse

In den Schalterstellungen und Strommessung (A) wird mit 32 Abtastwerten pro Netzperiode (16,7, 50, 60 oder 400 Hz einstellbar) etwa einmal pro Sekunde eine Oberschwingungsanalyse durchgeführt.

Die FFT (Fast Fourier Transformation) liefert dabei die Schwingungen bis zur 15. Harmonischen. Berechnet werden daraus die Effektivwerte der Grundschnungen (HD 1) und der einzelnen Oberschwingungen (HD 2 ... 15) sowie der Gesamtverzerrungen (THD). Angezeigt werden jeweils Effektivwerte und harmonische Anteile (Effektivwerte bezogen auf Effektivwert der Grundschnung). Die Oberschwingungsanalyse ist auch für die Zangenstrommessung verfügbar.

METRAHIT | ENERGY

TRMS SYSTEM Multimeter

Komfortable Dreifachanzeige

Der aktuelle Messwert und bis zu zwei weitere Werte werden gleichzeitig angezeigt, z. B.:

- Extremwert mit Datum und Uhrzeit
- Frequenz und Effektivwert der AC-Messspannung oder bei Leistungsmessung:
- aktuelle Messwerte von Wirkleistung, Spannung und Strom
- Höchstwert der Periodenleistung mit Datum und Uhrzeit

Anwender- und Überlastschutz

Berührungsgefährliche Wechselspannungen größer als 30 V und Gleichspannungen größer als 35 V werden optisch signalisiert.

Der Überlastschutz schützt das Gerät in allen Messfunktionen bis 600 V. Spannungen über 600 V und Ströme über 10 bzw. 16 A werden akustisch signalisiert.

Berührungsgefährliche Spannungen werden auch bei eingeschaltetem 1 kHz-Tiefpassfilter signalisiert.

Die Anzeige FUSE weist darauf hin, dass die Sicherung für den Stromesseingang defekt ist.

Bei anliegender berührungsgefährlicher Spannung wird der Wechsel zwischen hoch- und niederohmigen Messfunktionen verhindert.

Drei Buchsen mit Automatischer Buchsen-Sperre (ABS) *

Alle Strommessbereiche werden verwechslungssicher über eine einzige Buchse geführt. „Autorange“ besteht über alle Strommessbereiche.

Die Automatische Buchsen-Sperre verhindert darüber hinaus den falschen Anschluss der Messleitungen bzw. die falsche Wahl der Messgröße. Damit wird eine Gefährdung des Anwenders, des Gerätes und des Messobjekts durch Fehlbedienung weitestgehend ausgeschlossen.

Ausnahmen bilden die Schalterstellungen W bzw. Wh und A.

* patentrechtlich abgesichert (Patent-Nr. EP 1801 598 und US 7,439,725)

Effektivwert bei verzerrter Kurvenform

Das angewandte Messverfahren ermöglicht die kurvenformunabhängige Effektivwertmessung TRMS AC und AC+DC für Spannung bis 100 kHz und Strom (bis 10 kHz und bis CF = 10).

Zuschaltbares Filter bei V AC-Messung

Bei Bedarf kann ein 1-kHz-Tiefpassfilter zugeschaltet werden, z. B. für Messungen der Motorspannung an elektronischen Frequenzumrichtern. Das Eingangssignal wird während der Tiefpassfilterfunktion von einem Komparator hinsichtlich gefährlicher Spannungen überwacht und ggf. ein Hochspannungssymbol angezeigt.

Messung von 5-V-Rechteck-Signalen

Diese Funktion ermöglicht die Überprüfung von Schaltungen und Übertragungsstrecken durch Frequenz- und Tastverhältnismessung von Pulsen mit einer Amplitude zwischen 2 und 5 V und einer Frequenz zwischen 1 Hz und 1 MHz.

Schnelle akustische Durchgangsprüfung

In der Schalterstellung  ist die Prüfung auf Kurzschluss bzw. Unterbrechung möglich. Der Schwellwert für die akustische Signalisierung ist zwischen 1, 10, 20 ... 500 Ω in 10 Ohm-Schritten einstellbar.

Automatische/manuelle Messbereichswahl

Die Messgrößen werden mit Drehschalter und Funktionstaste angewählt. Der Messbereich wird automatisch an das Messsignal angepasst. Über Taste kann der Messbereich auch manuell eingestellt und fixiert werden.

Spitzenwertüberwachung

bei automatischer und manueller Messbereichswahl

In den Funktionen V / A DC, AC, AC+DC und in der Leistungsmessung wird parallel zur Effektivwertmessung der Spitzenwert mitgemessen. Überschreitet dieser den gültigen Bereich des entsprechenden Messpfades, so wird in den nächsthöheren Bereich gewechselt, auch wenn der angezeigte effektive Messwert noch nicht die Schaltschwelle erreicht hat. Ist der aktuelle Messbereich manuell fixiert, wird der Spitzenwert durch (–)OL signalisiert.

Hierdurch ist in diesen Funktionen gewährleistet, dass immer im korrekten Bereich gemessen wird (z. B. bei Messung eines Signals mit hohem Crestfaktor oder Messung des DC-Anteils eines Mischsignals mit hoher AC-Komponente).

Messung mit Zangenstromwandlern bzw. -sensoren

Für die unterbrechungsfreie Strommessung und sehr große Ströme (> 16 A) werden Zangenstromwandler und -sensoren eingesetzt. Alle Multimeter der E-Serie bieten die Möglichkeit zur komfortablen Messung mit Stromzangen. Über den einstellbaren Zangenfaktor wird für den Anwender automatisch der gemessene Stromwert berechnet.

Automatische Messwertspeicherung *

Die Funktion „DATA“ bewirkt das automatische Festhalten des digital angezeigten Messwertes nach Stabilisierung. Zusätzlich wird akustisch signalisiert, ob der neue Messwert gegenüber dem ersten Referenzwert um weniger oder mehr als 0,1 % des Messbereichs abweicht.

* patentrechtlich abgesichert

Speicherung von MIN/MAX-Werten

Vergleichbar mit der Schleppzeigerfunktion bei einem Analoginstrument speichert das Gerät ab Aktivieren bzw. Rücksetzen der MIN/MAX-Funktion den höchsten und niedrigsten gemessenen Wert. Diese Extremwerte und ihr Messzeitpunkt können über das Display abgerufen werden.

Speicherbetrieb

Das **METRAHIT ENERGY** verfügt über einen quarz-zeit-synchronisierten Messdatenspeicher (2048 kB), der je nach Einstellung bis 300000 Messwerte fasst. Der Einsatz als autarker Echtzeit-Datenlogger ist hierdurch möglich.

Die Aufzeichnung der Messdaten erfolgt wahlweise:

- zeitgesteuert, mit einstellbarem Speicherintervall von 0,5 ms (nur bei V, A DC) bis 9 h,
- messwertabhängig bei Grenzwert-/Delta-Überschreitung,
- automatisch nach Stabilisierung des Messwerts,
- als einzelner Messwert bei Tastendruck.

Der Speicherinhalt kann mittels des Adapters USB X-TRA von einem PC ausgelesen und mit der Auswertesoftware **METRAWin 10** analysiert und dokumentiert werden.

Batterieladezustand – Stromsparschaltung

Der Batterieladezustand wird über vier Symbole angezeigt. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Messwert zwischen 10 und 59 Minuten (einstellbar) unverändert bleibt und während dieser Zeit kein Bedienelement betätigt wurde (in der Leistungs- und Energiemessung, sowie in der Netzanalyse ist die automatische Abschaltung deaktiviert). Die Abschaltung kann durch Umschaltung auf Dauerbetrieb deaktiviert werden. Der Stand-by-Betrieb der Infrarot-Schnittstelle kann ausgeschaltet werden.

Schutzhülle für rauen Betrieb

Eine Hülle aus weichem Gummi mit Aufstellbügel und Messspitzenhalterung schützt das Gerät vor Beschädigung bei Stoß und Fall. Durch das Gummimaterial bleibt das Gerät auch bei vibrierender Stellfläche sicher stehen.

Infrarot-Datenschnittstelle

Über die bidirektionale Infrarotschnittstelle lassen sich die Geräte feineinstellen sowie die aktuellen bzw. gespeicherten Messdaten auslesen. Hierzu werden der Schnittstellenadapter USB X-TRA sowie die Software **METRAWIN 10** benötigt (siehe Zubehör). Das Schnittstellenprotokoll bzw. Gerätetreiber für LabVIEW® (National Instruments™) sind auf Anfrage erhältlich.

DAkS-Kalibrierschein

Die Multimeter werden alle einzeln justiert, endgeprüft und kalibriert. Die Einhaltung der Spezifikation wird durch den mitgelieferten DAkS-Kalibrierschein bestätigt, der auch internationale Gültigkeit hat (Anerkennung durch EA, ILAC). Nach Ablauf des von Ihnen festgelegten Kalibrierintervalles (empfohlen 1 bis 3 Jahre), können die Multimeter in unserem DAkS-Kalibrierlabor jederzeit rekaliert werden.

Angewendete Vorschriften und Normen

IEC/EN 61010-1 VDE 0411-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 61326-1 VDE 0843-20-1	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 60529 DIN VDE 0470 Teil 1	Prüfgeräte und Prüfverfahren – Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

Lieferumfang

- Multimeter
- KS29 Sicherheits-Kabelset bestehend aus 3 Messleitungen (1 schwarz, 1 blau, 1 rot) mit 90° abgewinkelten Sicherheitssteckern, Prüfspitzen und 3 Sicherheitskappen für CAT IV, 1000 V CAT II 16 A / 600 V CAT IV 1 A
- Batterien 1,5 V, Typ AA
- DAkS-Kalibrierschein
- Gummischutzhülle
- Kurzbedienungsanleitung* Deutsch/Englisch

* Ausführliche Bedienungsanleitung zum Download im Internet unter www.gossenmetrawatt.com

Funktionsübersicht

Funktion	
Leistungsmessung	W (Var, VA, PF)
Energiemessung	Wh (varh, VAh)
Ereignisaufzeichnung	Events DC / AC
Netzstörregistrierung	PQ
Oberschwingungsanalyse	 V, A
Spannung (Ri ≥ 17 MΩ)	V _{DC}
Spannung (Ri ≥ 9 MΩ)	V _{AC} TRMS
Spannung (Ri ≥ 9 ... 17 MΩ)	V _{AC+DC} TRMS
Crestfaktor (1 ≤ CF ≤ 11)	✓
Frequenz Hz @ V _{AC}	... 300 kHz
Tiefpassfilter	1 kHz @ V _{AC}
Bandbreite @ V _{AC+DC} bzw. V _{AC}	100 kHz
Pulsfrequenz MHz @ 5V TTL	1 Hz...1 MHz
Tastverhältnis %	2,0 % ... 98 %
Spannungspelmessung dB	✓
Widerstand	Ω
Leitfähigkeit	nS
Niederohmmessung @I _{CONST} = 3mA	R _{SL}
Durchgangsprüfung @I _{CONST} = 1 mA	✓
Diodenmessung @I _{CONST} = 1 mA	✓
Temperaturmessung °C/°F @T _C	Typ K
Temperaturmessung °C/°F R _{TD}	Pt100/Pt1000
Kapazitätsmessung F	✓
Kabellänge m	✓
Strom	A _{DC}
	A _{AC} TRMS
	A _{AC+DC} TRMS
Bandbreite @ A _{AC+DC} bzw. A _{AC}	10 kHz
Frequenz Hz @ A _{AC}	... 60 kHz
Stromzangenmessung mit einstellbarem Übertragungsfaktor	> mV / A > mA / A
Relativwertmessung (Referenzwertmessung) ΔREL	✓
Nullpunkt ZERO	✓
Dataloggerfunktion ¹⁾ (Speicher)	16 MBit
MIN/MAX/DATA Hold	✓
IR-Schnittstelle (38,4 kBd)	✓
Netzteiladapterbuchse	✓
Gummischutzhülle	✓
Sicherung	10 A / 1000 V
Schutzart	IP52
Messkategorie	600 V CAT III 300 V CAT IV
DAkS-Kalibrierschein	✓

¹⁾ 16 Mbit = 2048 kByte = bis zu 300000 Messwerte, Speicherrate einstellbar zwischen 0,5 ms und 9 h

Erweiterte freiwillige Herstellergarantie

- 36 Monate für Material- und Fabrikationsfehler
1 ... 3 Jahre für Kalibrierung (je nach Anwendung)

METRAHIT | ENERGY

TRMS SYSTEM Multimeter

Technische Kennwerte

Mess- funktion	Messbereich		Auflösung bei Mess- bereichsendwert		Eingangsimpedanz		Eigenunsicherheit bei Referenzbedingungen für High Resol 59999 Digit			Überlastbarkeit ²⁾		
			60 000	6000			$\pm(\dots \% \text{ v. MW} + \dots \text{ D})$	$\pm(\dots \% \text{ v. MW} + \dots \text{ D})$	$\pm(\dots \% \text{ v. MW} + \dots \text{ D})$	Wert	Zeit	
V	60 mV	1 μ V			$\equiv$	$\sim / \approx$	$\equiv$	$\sim$ ¹⁾	$\approx$ ¹⁾	600 V DC AC eff Sinus	max. 10 s dauernd	
	600 mV	10 μ V		$\geq 17 \text{ M}\Omega$	$\geq 9 \text{ M}\Omega // < 50 \text{ pF}$	0,02 + 15 mit ZERO	—	—				
	6 V	100 μ V		$\geq 17 \text{ M}\Omega$	$\geq 9 \text{ M}\Omega // < 50 \text{ pF}$	0,02 + 15	0,2 + 30	1 + 30				
	60 V	1 mV		$\geq 17 \text{ M}\Omega$	$\geq 9 \text{ M}\Omega // < 50 \text{ pF}$	0,02 + 15	0,2 + 30	1 + 30				
	600 V	10 mV		$\geq 17 \text{ M}\Omega$	$\geq 9 \text{ M}\Omega // < 50 \text{ pF}$	0,02 + 15	0,2 + 30	1 + 30				
				Anzeigeumfang bei Bezugsspannung $U_{\text{REF}} = 0,775 \text{ V}$			Eigenunsicherheit					
dB	0,6 ... 600 V~		0,01 dB	-48 dB ... +58 dB		0,1 dB ($U > 10 \% \text{ MB}$)			600 V DC AC eff Sinus	dauernd		
A					Spannungsabfall ca. bei Endwert MB		$\equiv$	$\sim$ ¹⁾	$\approx$ ¹⁾	0,7 A	dauernd	
	600 μ A	10 nA	60 mV	60 mV	0,1 + 20	0,5 + 25	1,0 + 30					
	6 mA	100 nA	160 mV	160 mV	0,05 + 20	0,5 + 25	1,0 + 30					
	60 mA	1 μ A	180 mV	180 mV	0,05 + 20	0,5 + 25	1,0 + 30					
	600 mA	10 μ A	250 mV	250 mV	0,1 + 20	0,5 + 25	1,0 + 30					
	6 A	100 μ A	360 mV	360 mV	0,2 + 30	0,5 + 25	1,0 + 30					
	10 A	1 mA	600 mV	600 mV	0,2 + 30	0,5 + 25	1,0 + 30					
	Faktor 1:1/10/100/1000	Eingang	Eingangsimpedanz									
A $\succ$ C	0,06/0,6/6/60 A	60 mA	3 Ω		Spezifikation siehe Strommessbereiche A~ zuzüglich Fehler Zangenstromwandler			Messeingang 0,7 A dauernd 10 A: 5 min				
	0,6/6/60/600 A	600 mA	0,4 Ω									
	6/60/600/6 000 A	6 A	60 m Ω									
A $\succ$ C	0,6/6/60/600 A	600 mV	Spannungsmesseingang (Buchse V) Ri = 9 M Ω		Spezifikation siehe Spannungsmessbereiche V DC, AC, AC+DC ¹⁾ zuzüglich Fehler Zangenstromsensor			Messeingang 600 V eff max. 10 s				
	6/60/600/6000A 60/600/6000/60000 A	6 V 60 V										
A $\succ$ C mit SR9800	6/60/600/6000A	6 V an Adapter SR9800	Strommeseingang (Buchse A) mit Adapter SR9800: Ri = 10 k Ω		Spezifikation siehe Strommessbereiche A DC, AC, AC+DC ¹⁾ Strommessbereich 600 μ A zuzüglich Fehler CP1800 und zuzüglich 0,5 %			Messeingang 600 V eff max. 10 s				
Ω nS RSL $\rightarrow$ $\rightarrow$	600 Ω	10 m Ω		Leerlaufspannung	Messstrom @ Endwert MB	$\pm(\dots \% \text{ v. MW} + \dots \text{ D})$			600 V DC AC eff Sinus	max. 10 s		
	6 k Ω	100 m Ω		< 1,4 V	ca. 250 μ A	0,1 + 5 mit Funktion ZERO aktiv						
	60 k Ω	1 Ω		< 1,4 V	ca. 60 μ A	0,1 + 5						
	600 k Ω	10 Ω		< 1,4 V	ca. 7 μ A	0,1 + 5						
	6 M Ω	100 Ω		< 1,4 V	ca. 0,8 μ A	0,2 + 5						
	60 M Ω	1 k Ω		< 1,4 V	ca. 180 nA	0,5 + 5						
	600 nS	0,1 nS		< 1,4 V	ca. 15 nA	2,0 + 10 (bei Batteriebetrieb)						
	60 Ω	0,01 Ω		9 V	0,45 μ A	2 + 10 (ab 3% v. MB)						
	600 Ω	—	0,1 Ω	ca. 3,2 V	ca. 3 mA	1 + 5 mit Funktion ZERO aktiv						
	6,0 V ³⁾	—	1 mV	ca. 9 V	ca. 1 mA konst.	1 + 5 mit Funktion ZERO aktiv						
F	60 nF	—	10 pF	Entladewiderstand	$U_0 \text{ max}$	$\pm(\dots \% \text{ v. MW} + \dots \text{ D})$			600 V DC AC eff Sinus	max. 10 s		
	600 nF	—	100 pF	1 M Ω	0,7 V	1 + 10 ⁴⁾ mit Funktion ZERO aktiv						
	6 μ F	—	1 nF	100 k Ω	0,7 V	1 + 6 ⁴⁾						
	60 μ F	—	10 nF	12 k Ω	0,7 V	1 + 6 ⁴⁾						
	600 μ F	—	100 nF	2 k Ω	0,7 V	1 + 6 ⁴⁾						
	600 μ F	—	100 nF	3 k Ω	0,7 V	5 + 6 ⁴⁾						
Hz (V) Hz (A) Hz (A $\succ$ C) Hz (V)	600,00 Hz	0,01 Hz		Eingangsimpedanz Buchse V: Ri = 9 M Ω	1 Hz	$\pm(\dots \% \text{ v. MW} + \dots \text{ D})$ 0,05 + 5 ⁸⁾ ab 15 % v. MB für $U \geq 0,18 \text{ V}$		Hz (V) ⁶⁾ ; Hz(A $\succ$ C) ⁶⁾ : 600 V Hz (A): ⁷⁾		max. 10 s		
	6,0000 kHz	0,1 Hz										
	60,000 kHz	1 Hz									10 Hz	
	300,00 kHz	10 Hz										
MHz	600 Hz ... 1 MHz	0,01 ... 100 Hz			1 ... 100 Hz	0,05 + 5	> 2 V ... 5 V		600 V	max. 10 s		
%	2,0 ... 98 %	—	0,01 %	15 Hz ... 1 kHz		0,1 v. MB + 10 D	> 2 V ... 5 V					
	5,0 ... 95 %	—	0,01 %	1 kHz ... 10 kHz		0,1 v. MB pro kHz + 10 D	> 2 V ... 5 V					
	10... 90 %	—	0,01 %	10 kHz ... 50 kHz		0,1 v. MB pro kHz + 10 D	> 2 V ... 5 V					
°C/°F	Pt 100	-200,0 ... +850,0 °C	0,1 °C			$\pm(\dots \% \text{ v. MW} + \dots \text{ D})$			600 V DC/AC eff Sinus	max. 10 s		
	Pt 1000	-150,0 ... +850,0 °C				0,3 + 10 ⁹⁾						
	K (NiCr-Ni)	-250,0 ... -150 °C				1,0% + 2,0 K ⁹⁾						
		-150 °C ... +1372,0 °C				1,0% + 0,5 K ⁹⁾						

¹⁾ Die Genauigkeit gilt ab 1 % des Messbereichs (AC), 3 % (AC+DC).

Einflüsse der Frequenz siehe Seite 6.

²⁾ bei 0 ° ... + 40 °C

³⁾ Anzeige bis max. 6,0 V, darüber Überlauf „OL“.

⁴⁾ Angabe gilt für Messungen an Folienkondensatoren und bei Batteriebetrieb

⁵⁾ niedrigste messbare Frequenz bei sinusförmigem Messsignal symmetrisch zum Nullpunkt

⁶⁾ Überlastbarkeit des Spannungs-Messeingangs:

Leistungsbegrenzung: Frequenz x Spannung max. $6 \times 10^6 \text{ V} \times \text{Hz}$ für $U > 100 \text{ V}$

⁷⁾ Überlastbarkeit des Strom-Messeingangs: max. Stromwerte siehe Strommessbereiche

⁸⁾ Eingangsempfindlichkeit Signal Sinus 10 % bis 100 % v. MB (mV-Bereich: ab 30%)

⁹⁾ zuzüglich Fühlerabweichung bei Messung mit externer Referenztemperatur, interne Referenztemperatur zzgl. $\pm 2 \text{ K}$

¹⁰⁾ Ausschaltdauer > 30 min und $T_A \leq 40 \text{ °C}$

Legende: D = Digit, v. MB = vom Messbereich, v. MW = vom Messwert

METRAHIT | ENERGY

TRMS SYSTEM Multimeter

Crestfaktor CF

Messbereich: $1,0 \leq CF \leq 11,0$; Auflösung: 0,1

Typische (nicht spezifizierte) maximale Abweichung:

Frequenz	$CF \leq 3,0$	$3,0 < CF \leq 5,0$	$5,0 < CF \leq 10,0$
10 bis 70 Hz	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$
70 bis 440 Hz	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	ungültig
440 Hz bis 1 kHz	$\pm 0,5$	ungültig	ungültig
> 1 kHz	ungültig	ungültig	ungültig

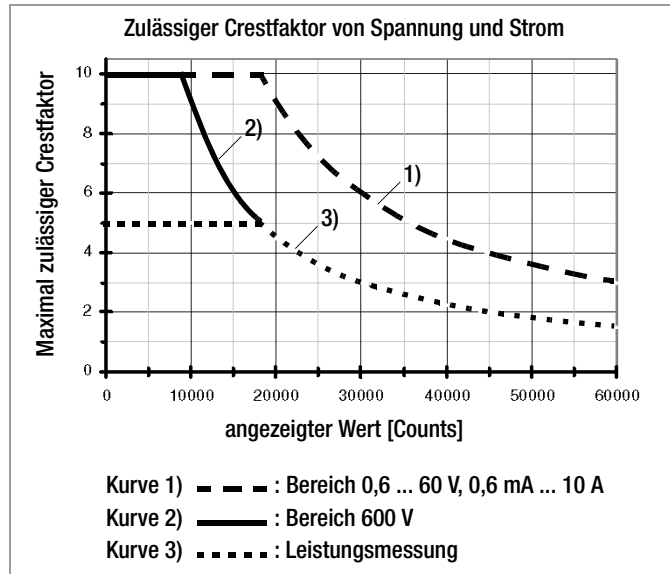


Bild oben: Einfluss des Crestfaktors auf den Anzeigeumfang

Zusätzlicher Fehler durch den Crestfaktor des Signals:

$\geq 1,5 < CF \leq 3$ 1% v. MW
 $\geq 3 < CF \leq 5$ 3% v. MW

Leistungsmessung (Messbereiche für Zangenstromfaktor = 1)

– Einphasenmessung für Gleich- und Wechselstrom

Messfunktion	Messbereich	Auflösung bei Messbereichs endwert	Überlastbarkeit bei 0 ... + 40 °C	
		36000 Counts	Wert	Zeit
W, Var, VA	360 μ W	10 nW	V: 600 V A: 10 A	V dauernd
	3,6 mW	100 nW		
	36 mW	1 μ W		
	360 mW	10 μ W		
	3,6 W	100 μ W		
	36 W	1 mW		
	360 W	10 mW	DC AC eff Sinus	10 A: 5 min ²⁾ 16 A: 30 s ²⁾
	600 W	100 mW		
	3,6 kW	100 mW		
	6 kW	1 W		
	36 kW ¹⁾	1 W		
	360 kW ¹⁾	10 W		
	3600 kW ¹⁾	100 W		

¹⁾ Bereiche werden nur mit Stromzange erreicht

²⁾ Ausschaltdauer > 30 min und $T_A \leq 40$ °C

Eigenunsicherheit und Frequenzeinfluss bei Leistungs- und Energiemessung

Messgröße	Messbereich	Eigenunsicherheit (... % v. MW + ... D)		
		DC	10 Hz ... 65 Hz	65 Hz ... 1 kHz
Spannung Nebenanzeige	$U \geq 0,1 \times U_{max}$ und $U \geq 0,15$ V	0,5 + 10	0,3 + 10	0,4 + 10 ¹⁾
Strom Nebenanzeige	$I \geq 0,01 \times I_{max}$	0,2 + 5	0,1 + 5	0,9 + 10
Leistungsfaktor		1 D	1 D	1 D ¹⁾
Scheinleistung		1,0 + 20	0,4 + 20	1,3 + 20 ¹⁾
Wirkleistung	IPFI $\geq 0,4$ IPFI $< 0,4$	1,0 + 20 —	0,4 + 20 1,0 + 20	1,5 + 20 ¹⁾ 3,0 + 20 ¹⁾
Blindleistung	IPFI $\leq 0,8$	—	1,0 + 20	3,0 + 20 ¹⁾

¹⁾ Gilt nicht im mV-Bereich.

Anzeigeumfang

- Spannung und Strom: 6000 Digit
- Schein-, Blind- und Wirkleistung: 36000 Digit
- Leistungsfaktor: 100 Digit

Eigenabweichung: stabile, sinusförmige Spannung, stabiler, sinusförmiger Strom, Mittelwert der Spannung max. 10 % der Amplitude. $U > 10\%$ des Bereichsendwerts ist bei normalem Betrieb wegen Autorange außer im kleinsten Bereich meist gegeben.
 Bandbreite bis 1 kHz; Signalanteile höherer Frequenz werden von Eingangsfiltern abgeschnitten.

Hinweis: Die Leistungsmessung erfolgt mit einem separaten Messkreis: Die Genauigkeitsangaben von Spannungs- und Strommessung entsprechen daher nicht den Angaben in den jeweiligen Messfunktionen. Prinzipbedingt ist die Gleichspannungslinearität nur bei Spannungen $\geq 0,15$ V bzw. $\geq 10\%$ des Bereichsendwerts gegeben.

Zusätzliche Abweichung für U, I in der Leistungsmessung bei höherem Crestfaktor, $f = 0 \dots 65$ Hz:

$CF \leq 2$: -0,3 % v. MW, $CF = 3$: -0,9 % v. MW,
 $CF = 4$: -1,5 % v. MW, $CF = 5$: -2,5 % v. MW

Rechtecksignal 10 ... 65 Hz an U oder I:

+0 % / -0,7 % v. MW zusätzliche Eigenunsicherheit

Netzüberwachung / Netzstörregistrierung

Störungsart	Messbereich	Auflösung (Darstellung)	Eigenunsicherheit bei Referenzbedingung und fester Frequenz 50/60 Hz	Impulszeit
Über-/Unterspannung	6 ... 600 V	60000 Digit		
Dip/Swell	6 ... 600 V	6000 Digit	1% v. MW + 1% v. MB	≥ 1 Halbperiode
Peak	6 ... 600 V	6000 Digit	1% v. MW + 2% v. MB	≥ 1 ms
Transiente	200 ... 1000 V*	10 V	± 50 V	0,5 ... 5 μ s

* Absolutwert der Transienten ist durch den Eingangsschutz auf ca. 1000 V begrenzt.

Interne Uhr

Zeitformat TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
 Auflösung 0,1 s
 Genauigkeit ± 1 min/Monat
 Temperatureinfluss 50 ppm/K

Referenzbedingungen

Umgebungstemperatur +23 °C ± 2 K
 Relative Luftfeuchte 40 ... 75%
 (Betaung ist ausgeschlossen)
 Frequenz der Messgröße 45 ... 65 Hz
 Kurvenform der Messgröße Sinus
 Batteriespannung 2,0 V ... 3,2 V

METRAHIT | ENERGY

TRMS SYSTEM Multimeter

Einflussgrößen und Einflüsseffekte

Einflussgröße	Einflussbereich	Messgröße/ Messbereich	Einflusseffekt pro 10 K $\pm(\dots\% \text{ v. MW} + \dots \text{ D})$
Temperatur	0 °C ... +21 °C und +25 °C ... +40 °C	60 mV $\overline{\sim}$ ¹⁾	0,2 + 5
		600 mV ... 600 V $\overline{\sim}$	0,1 + 5
		600 mV $\overline{\sim}$	0,3 + 20
		V $\sim$, 6 ... 600 V $\overline{\sim}$	0,2 + 10
		600 Ω ... 60 M Ω , nS	0,2 + 5
		A $\overline{\sim}$, $\sim$, $\overline{\sim}$	0,2 + 10
		60 nF ... 6 μ F, km	1 + 5
		60, 600 μ F	3 + 5
		Hz, dB	0,2 + 10
		Diodenmessung	0,3 + 5
		RSL-Messung	1 + 10
		Pt100 / Pt1000	0,5 + 10
		K Thermoelement ¹⁾	0,2 + 10
		Leistungsmessung: V	0,3 + 10
		Leistungsmessung: A	0,2 + 5
		W, VA, Wh, VAh	0,5 + 10

¹⁾ Der 60 mV DC Bereich und die Thermoelementmessung sind empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen: Die Angaben gelten daher bei einer seit 30 Minuten stabilen Umgebungstemperatur.

Einfluss- größe	Messgröße/ Messbereich	Einflussbereich	Eigenunsicherheit ³⁾ ±(... % v. MW + ... D)	
Frequenz	V _{AC}	600,00 mV	> 15 Hz ... 45 Hz	3 + 30
			> 65 Hz ... 1 kHz	2 + 30
			> 1 kHz ... 20 kHz	3 + 30
			> 20 kHz ... 100 kHz 4)	3,5 + 30 ⁴⁾
		6,0000 V ... 60,00 V	> 15 Hz ... 45 Hz	2 + 30
			> 65 Hz ... 1 kHz	1 + 30
			> 1 kHz ... 20 kHz	3 + 30
			> 20 kHz ... 100 kHz 4)	3,5 + 30 ⁴⁾
		600,00 V ²⁾	> 15 Hz ... 45 Hz	2 + 30
			> 65 Hz ... 1 kHz	1 + 30
			> 1 kHz ... 20 kHz	3 + 30
		A _{AC}	600,00 µA ... 10,000 A	> 15 Hz ... 45 Hz
> 65 Hz ... 10 kHz				

²⁾ Leistungsbegrenzung: Frequenz x Spannung max. 6×10^6 V x Hz für U > 100 V

³⁾ Für beide Messarten mit dem TRMS-Wandler im AC und (AC+DC) Bereich, gilt die Angabe der Genauigkeit im Frequenzgang ab einer Anzeige von 10% des Messbereiches.

⁴⁾ Frequenzgang bis 100 kHz, > 60 kHz zzgl. 5 %

Einflussgröße	Einflussbereich	Messgröße	Einflusseffekt
Relative Luftfeuchte	75 %		
	3 Tage	V, A, Ω , F, Hz, dB, °C	1 x Eigenunsicherheit
	Gerät aus		
Batterie-spannung	2,0 ... 3,2 V	V, A, Ω , F, Hz, dB, °C	in Eigenunsicherheit enthalten

Einflussgröße	Einflussbereich	Messgröße/ Messbereich	Dämpfung
Gleichtakt-störspannung	Störgröße max. 600 V $\sim$	V $\overline{\sim}$	> 120 dB
	Störgröße max. 600 V $\sim$ 50 Hz ... 60 Hz Sinus	6 V $\sim$, 60 V $\sim$	> 80 dB
		600 V $\sim$	> 70 dB
Serien-störspannung	Störgröße V $\sim$ jeweils Nennwert des Messbereiches, max. 600 V $\sim$, 50 Hz ... 60 Hz Sinus	V $\overline{\sim}$	> 50 dB
	Störgröße max. 600 V $\sim$	V $\sim$	> 100 dB

Einstellzeit (nach manueller Bereichswahl)

Messgröße/ Messbereich	Einstellzeit der Digitalanzeige	Sprungfunktion der Messgröße
V $\overline{\sim}$, V $\sim$, dB AV $\overline{\sim}$, A $\sim$	1,5 s	von 0 auf 80 % des Messbereichsendwertes
600 Ω ... 6 M Ω	3 s	von ∞ auf 50 % des Messbereichsendwertes
nS, RSL	3 s	
60 M Ω	8 s	
Durchgang (Ton)	< 50 ms	
°C (Pt100)	max. 3 s	
$\rightarrow$	1,5 s	von 0 auf 50 % des Messbereichsendwertes
60 nF ... 600 μ F	max. 2 s	
>10 Hz	1,5 s	

Datenschnittstelle

Typ	optisch mit Infrarotlicht durch das Gehäuse
Datenübertragung	seriell, bidirektional (nicht IrDa-kompatibel)
Protokoll	gerätespezifisch
Baudrate	38 400 Baud
Funktionen	– Einstellen/Abfragen von Messfunktionen und Parametern – Abfragen von aktuellen Messdaten – Auslesen gespeicherter Messdaten

Durch den aufsteckbaren Schnittstellenadapter USB X-TRA (siehe Zubehör) erfolgt die Adaption an die Rechnerschnittstelle USB.

Gerätemesswertspeicher

Speichergröße	16 MBit (2 MByte) für bis zu 300 000 Messwerte mit Datum- und Uhrzeitangabe
---------------	---

Stromversorgung

Batterie	2 x 1,5 V Mignonzellen (2 x AA-Size) Alkali-Mangan-Zellen nach IEC LR6 (NiMH-Akku 2 x 1,2 V möglich)
Betriebsdauer	mit Alkali-Mangan-Zellen: ca. 120 Std.
Batteriekontrolle	Anzeige der Batteriekapazität über 4-segmentiges Batteriesymbol „  “. Abfrage der aktuellen Batteriespannung über Menüfunktion.
Power OFF-Funktion	Das Multimeter schaltet sich automatisch ab: – wenn die Batteriespannung ca. 2,0 V unterschreitet – wenn eine einstellbare Zeit (10 ... 59 min) lang keine Taste oder Drehschalter betätigt wurde und das Multimeter nicht im DAUER EIN-Modus ist (vorausgesetzt das Gerät befindet sich nicht in der Leistungsmessung oder Netzanalyse)
Netzteiladapterbuchse	Bei eingestecktem Netzteiladapter NA X-TRA werden die eingelegten Batterien oder Akkus automatisch abgeschaltet. Eingelegte Akkus müssen extern geladen werden. Adapterspannung: 5,1 V $\pm$ 0,2 V

METRAHIT | ENERGY

TRMS SYSTEM Multimeter

Anzeige



Transflekatives LCD-Anzeigefeld (65 mm x 36 mm) mit Anzeige von maximal 3 Messwerten, Messeinheit, Stromart und verschiedenen Sonderfunktionen.

Hintergrundbeleuchtung

Die zuschaltbare LED-Lichtleiter-Hintergrundbeleuchtung wird nach ca. 1 min automatisch abgeschaltet. Bei Bedarf kann die automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung über Parametereinstellung oder Schnittstelle deaktiviert werden.

digital

Anzeige/Ziffernhöhe	7-Segment-Ziffern Hauptanzeige: 13 mm Nebenanzeigen: 7,5 mm
Stellenzahl	60 000 Counts/Schritte
Überlaufanzeige	„OL“ wird angezeigt ab 61 000 + 1 Digit
Polaritätsanzeige	„-“ Vorzeichen wird angezeigt, wenn Pluspol an „+“
Messrate	10 Messungen/s bzw. 40 Messungen/s bei MIN/MAX-Funktion ausgenommen Messfunktionen Kapazität, Frequenz-, Tastverhältnis und Leistungsmessung 2000 Messungen/s bei schneller DC-Messung
Anzeigerefresh	V (DC, AC+DC), A, W, →, ←, EVENTS AC/DC, Count
Hz, °C (Pt100, Pt1000)	2 pro Sekunde
°C (J, K)	1 bis 2 pro Sekunde
	0,5 pro Sekunde

Akustische Signalisierung

bei Spannung	oberhalb von 600 V Intervallton
bei Strom	oberhalb von 10 A Intervallton oberhalb von 16 A Dauerton

Sicherung

Schmelzsicherung	FF (UR) 10 A/1000 V AC/DC; 10 mm x 38 mm; Schaltvermögen mindestens 30 kA bei 1000 V AC/DC; schützt den Strommesseingang in den Bereichen 600 µA bis 10 A
------------------	--

Elektrische Sicherheit

gemäß IEC 61010-1:2010/VDE 0411-1:2011

Schutzklasse	II
Messkategorie	CAT III CAT IV
Arbeitsspannung	600 V 300 V
Verschmutzungsgrad	2
Prüfspannung	5,2 kV~

Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

Störaussendung	EN 61326-1: 2013 Klasse B
Störfestigkeit	EN 61326-1: 2013 EN 61326-2-1: 2013

Umgebungsbedingungen

Genauigkeitsbereich	0 °C ... +40 °C
Arbeitstemperaturen T _A	-10 °C ... +50 °C*
Lagertemperaturen	-25 °C ... +70 °C (ohne Batterien)
relative Luftfeuchte	40 ... 75 %, Betauung ist auszuschließen
Höhe über NN	bis zu 2000 m
Einsatzort	in Innenräumen; außerhalb: nur innerhalb der angegebenen Umgebungsbedingungen

* Ausnahme: bei Strommessung von Strömen > 10 ... 16 A Betrieb bis 40 °C

Mechanischer Aufbau

Gehäuse	schlagfester Kunststoff (ABS)
Abmessungen	200 mm x 87 mm x 45 mm (ohne Gummischutzhülle)
Gewicht	ca. 0,4 kg mit Batterien
Schutzart	Gehäuse: IP 52

Tabellenauszug zur Bedeutung des IP-Codes

IP XY (1. Ziffer X)	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern	IP XY (2. Ziffer Y)	Schutz gegen Eindringen von Wasser
5	staubgeschützt	2	Tropfen (15° Neigung)

METRAHIT | ENERGY

TRMS SYSTEM Multimeter

Zubehör

Netzteiladapter NA X-TRA (90 ... 250 VAC / 5 VDC)

Netzadapter für Batterie sparenden Netzbetrieb bei Dauermessungen der Multimeter mit internem Speicher.

- Weitbereichseingang 50/60 Hz
- Messkategorie CAT IV @ 600 V



Leistungs-Messadapter PMA16

Der Adapter dient zur sicheren und problemlosen Messung der Stromaufnahme (bis 16 A) von Verbrauchern mit Schutzkontaktstecker „Schuko“ sowie zusätzlich zum Anschluss an den Spannungspfad bei Leistungsmessung mit dem METRAHIT ENERGY.



Zubehör für Betrieb an PCs

Schnittstellenadapter für USB-Anschluss

Mit dem bidirektionalen Schnittstellenadapter USB X-TRA können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- Einstellen des **METRAHIT** Multimeters vom PC aus.
- Life-Messdaten zum PC übertragen.
- Daten aus dem Speicher des **METRAHIT ENERGY** auslesen.

Der Adapter benötigt keine separate Spannungsversorgung. Seine Baudrate beträgt 38400 Baud. Zum Lieferumfang gehört eine CD-ROM mit den aktuellen Treibern für Windows-basierte Betriebssysteme.



Software METRAwin10/METRAHit

Die PC-Software METRAwin10/METRAHit ist ein mehrsprachiges Messdatenerfassungs-Programm für die zeitbezogene Aufzeichnung, Visualisierung, Auswertung und Protokollierung der Messwerte aus den Multimetern der **METRAHIT E-Serie**.

Die Kommunikation zwischen PC und Messgerät(en) erfolgt über die angebotenen Schnittstellenadapter.

Abhängig vom Gerätetyp sind eine oder mehrere der folgenden Betriebsarten möglich:


- **Gerät parametrieren**
Feineinstellen und -abfragen von gerätespezifischen Funktionen und Parametern wie z. B. Messfunktion, -bereich, Speicherparameter. Häufig benötigte Geräteeinstellungen können zur vereinfachten Bedienung in spezifischen Konfigurationsdateien niedergelegt werden.
- **Online-Aufzeichnung von Messdaten**
Einlesen, Anzeigen und Registrieren der vom angeschlossenen Gerät gegenwärtig gemessenen „Live“-Messdaten.
 - Anzahl Messkanäle maximal 10
 - Aufzeichnungsstart manuell/messwertgetriggert/urzeitgetriggert
 - Registriermodus > zeitgesteuert
mit Abtastintervall 0,05 s* ... 1 s ... 60 min
> manuell gesteuert
> messwertgesteuert bei Grenzwert-/Delta-Überschreitung
 - Aufzeichnungsdauer max. 10 Millionen Intervalle

* Je nach Gerätetyp, Messfunktion, Anzahl der Messkanäle und Art der Kommunikationsverbindung (z. B. via Modem) sind Abtastintervalle unter 1 s nicht nutzbar.


- **Speicherdaten auslesen und visualisieren**
Sofern vom Gerät unterstützt: Einlesen und Anzeigen der „offline“ im Gerätespeicher aufgezeichneten Messdaten.

Zur Analyse der online aufgezeichneten oder aus dem Gerätespeicher eingelesenen Messdaten lassen sich diese in verschiedenen Ansichten darstellen:

Y(t)-Schreiber-Darstellung für maximal 6 Kanäle

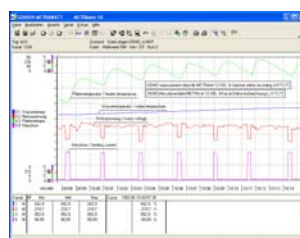


XY-Schreiber-Darstellung für maximal 4 Kanäle

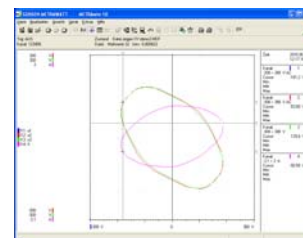

Multimeter-Darstellung für maximal 4 Kanäle



Tabellendarstellung für maximal 10 Kanäle

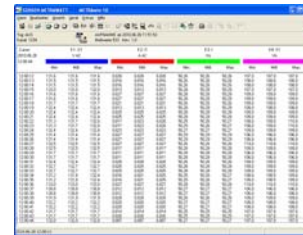

Systemvoraussetzungen

METRAwin 10 (ab Version 5.3) ist auf IBMkompatiblen PCs lauffähig unter den Betriebssystemen Microsoft Windows® 7, 8 und 10.

METRAHIT | ENERGY TRMS SYSTEM Multimeter

Bestellangaben

Bezeichnung	Typ	Artikelnummer
Professionelles digital TRMS Multimeter mit Leistungsmessung. Digitale Dreifachanzeige mit 60.000 Digits Auflösung. Multimeterfunktionen: Spannung und Strom (DC und TRMS-AC und AC+DC), Frequenz, Widerstand, Diode, Temperatur, Leistung, Energie und Power Quality, Datalogger und IR-Schnittstelle. Lieferumfang inkl. DAkkS-Kalibrierschein, Messkabelsatz KS29 und Gummischutzhülle	METRAHIT ENERGY	M249A
Zubehör für Betrieb an PCs		
Bidirektionaler Schnittstellenadapter IR/USB	USB X-TRA	Z216C
Software METRAwin 10	METRAwin 10	GTZ3240000R0001
Zubehör für Temperaturmessung über Widerstandsthermometer		
Temperaturfühler Pt100 für Oberflächen- und Tauchmessungen, -40 ... +600 °C	Z3409	GTZ3409000R0001
Temperaturfühler Pt1000 für Messungen in Gasen und Flüssigkeiten, -50 ... +220 °C	TF220	Z102A
Ofenfühler Pt100, -50 ... +550 °C	TF550	GTZ3408000R0001
10 Temperaturfühler Pt100 zum Aufkleben, bis -50 ... +550 °C	TS-Chipset	GTZ3406000R0001
Ersatzsicherung		
Sicherungseinsatz (10 Stück)	FF (UR) 10 A / 1000 V AC/DC	Z109L
Adapter		
Leistungs-Messadapter	PMA16	Z228A
Netzteiladapter	NA X-TRA	Z218G
Der Messwiderstand SR9800 (spezifiziert mit 600 V CAT III) wandelt die Ausgangsspannung von Zangenstromsensoren in Strom. Dies ermöglicht die Leistungs- und Energiemessung auch für DC-Anwendungen mit großen Strömen wie z. B. bei Messungen an Photovoltaikanlagen. Hierzu wird der Messwiderstand in den Strompfad zwischen Zangenstromsensor (Zubehör CP1800) und mA/A-Eingang des Multimeters geschaltet. *	SR9800	Z249A
Set bestehend aus 1 x METRAHIT ENERGY, 1 x Stromsensor CP1800, 1 x Messwiderstand SR9800, 1 x Hartschalenkoffer HC30	METRAHIT ENERGY DC-Power Set	M249D
Gummi-Schutzhülle und Tragriemen	GH X-TRA	Z104C

* Wird erst ab Firmware Version 2.00 unterstützt.

Zubehör für Transport

Cordura-Gürteltasche HitBag

für Multimeter der Serie **METRA HIT** (mit/ohne Gummischutzhülle) und METRAport



Hartschalenkoffer HC30

für zwei Multimeter (mit und ohne Gummischutzhülle) sowie Zubehör



Bereitschaftstasche F836

für Multimeter und Zubehör



Tragtasche F829

für Multimeter (mit und ohne Gummischutzhülle) sowie Zubehör



Bezeichnung	Typ	Artikelnummer
Kunstleder-Tragetasche für METRA HIT und METRAmax	F829	GTZ3301000R0003
Cordura-Gürteltasche für Multimeter der Serie METRA HIT und METRAport	HitBag	Z115A
Kunstleder-Bereitschaftstasche mit Kabelfach	F836	GTZ3302000R0001
Bereitschaftstasche für 2 METRA HIT , 2 Adapter und Zubehör	F840	GTZ3302001R0001
Hartschalenkoffer für ein METRA HIT und Zubehör	HC20	Z113A
Hartschalenkoffer für zwei METRA HIT und Zubehör	HC30	Z113B

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie:

- im Katalog Mess- und Prüftechnik
- im Internet unter www.gossenmetrawatt.com

METRAHIT | ENERGY

TRMS SYSTEM Multimeter

Zubehör für Strom- und Leistungsmessung									geeignet für Messungen von	
Alle Stromsensoren/-wandler besitzen einen Anschluss mit 4-mm-Sicherheits-Bananensteckern									Leistung	Strom
Typ	Bezeichnung	Messbereich	Mess-kategorie	max. Leiter Ø	Übertragungs-faktor	Frequenz-bereich	Eigenunsicherheit ±(% v. M. + ...)	Artikel-nummer		
DC-/AC-Stromsensoren mit Spannungsausgang										
CP30	DC-/AC-Zangenstromsensor mit Batteriebetrieb (30 h)	5 mA ... 30 A (DC / AC pk)	300 V CAT III	25 mm	100 mV/A	DC...20 kHz (-3dB)	1 % + 2 mA	Z201B		●
CP330	DC-/AC-Zangenstromsensor mit 2 Messbereichen, Batteriebetrieb (50 h)	0,5 ... 30 A 5 ... 300 A (DC / AC RMS)	300 V CAT III	25 mm	10 mV/A; 1 mV/A	DC...20 kHz (-3 dB)	1 % + 50 mA 1 % + 100 mA	Z202B		●
CP1100	DC-/AC-Zangenstromsensor mit 2 Messbereichen, Batteriebetrieb (50 h)	0,5 ... 100 A 5 ... 1000 A (DC / AC RMS)	300 V CAT III	32 mm	10 mV/A; 1 mV/A	DC...20 kHz (-1dB)	1 % + 100 mA 1 % + 500 mA	Z203B		●
CP1800	DC-/AC-Zangenstromsensor mit 2 Messbereichen, Batteriebetrieb (50 h)	0,5 ... 125 A 5 ... 1250 A (DC / AC RMS)	300 V / CAT III	32 mm	10 mV/A; 1 mV/A	DC...20 kHz (-1dB)	1 % + 100 mA 1 % + 500 mA	Z204A	● *	●
AC-Stromsensoren mit Spannungsausgang										
WZ12B	AC-Zangenstromsensor	10 mA~ ... 100 A~	300 V CAT III	15 mm	100 mV/A	<u>45 ... 65</u> ... 500 Hz	1,5 % + 0,1 mA	Z219B		●
WZ12C	AC-Zangenstromsensor mit 2 Messbereichen	1 mA~ ... 15 A~; 1 ... 150 A~	300 V CAT III	15 mm	1 mV/mA; 1 mV/A	<u>45 ... 65</u> ... 400 Hz	3 % + 0,15 mA; 2 % + 0,1 A	Z219C		●
WZ11B	AC-Zangenstromsensor mit 2 Messbereichen	0,5 ... 20 A~; 5 ... 200 A~	600 V CAT III	20 mm	100 mV/A; 10 mV/A	<u>30...48...65</u> ... 500 Hz	1 ... 3 %	Z208B		●
Z3512A	AC-Zangenstromsensor mit 4 Messbereichen	1mA ... 1/10/100/ 1000 A~	600 V CAT III	52 mm	1 V/A;100mV/A; 10 mV/A; 1 mV/A	<u>10...48...65</u> ... 3 kHz	0,5 ... 3 %; 0,2 ... 1 %	Z225A		●
METRA-FLEX3000	Flexibler AC-Stromsensor mit 3 Messbereichen, Batteriebetrieb (2000 h)	0,5 ... 30 A, 0,5 ... 300 A, 5 ... 3000 A	1000 V CAT III 600 V CATIV	176 mm	100 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A	10 Hz ... 20 kHz	1% + 0,1 A 1% + 0,1 A 1% + 1 A	Z207E		●
METRA-FLEX300M	Flexibler Miniatur-AC-Stromsensor mit 3 Messbereichen, Batteriebetrieb (150 h)	1 ... 3 A, 1 ... 30 A, 5 ... 300 A	1000 V CAT III 600 V CATIV	50 mm	1 V/A, 100 mV/A, 10 mV/A	20 Hz ... 100 kHz	1% + 0,2 A 1% + 0,2 A 1% + 1 A	Z207M		●
AC-Stromwandler mit Stromausgang										
WZ12A	AC-Zangenstromwandler	15 ... 180 A~	300 V CAT III	15 mm	1 mA/A	<u>45 ... 65</u> ... 400 Hz	3 %	Z219A	●	●
WZ12D	AC-Zangenstromwandler	30 mA ... 150 A~	300 V CAT III	15 mm	1 mA/A	<u>45 ... 65</u> ... 500 Hz	2,5 % + 0,1 mA	Z219D	●	●
WZ11A	AC-Zangenstromwandler	1 ... 200 A~	600 V CAT III	20 mm	1 mA/A	<u>48 ... 65</u> ... 400 Hz	1 ... 3 %	Z208A	●	●
Z3511	AC-Zangenstromwandler	4 ... 500 A~	600 V CAT III	30 x 63 mm	1 mA/A	<u>48 ... 65</u> ... 1 kHz	3 % + 0,4 A	GTZ351100 OR0001	●	●
Z3512	AC-Zangenstromwandler	0,5 ... 1000 A~	600 V CAT III	52 mm	1 mA/A	<u>30...48...65</u> ... 5 kHz	0,5 % ... 0,7 %	GTZ351200 OR0001	●	●
Z3514	AC-Zangenstromwandler	1 ... 2000 A~	600 V CAT III	64 x 150 mm	1 mA/A	<u>30...48...65</u> ... 5 kHz	0,5 % + 0,1 A	GTZ351400 OR0001	●	●

● mit einstellbarem Übertragungsfaktor 1: 1 / 10 / 100 / 1000

* Mit Messwiderstand SR9800

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

 **GOSSEN METRAWATT**

GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon+49 911 8602-111
Telefax+49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com

 **CALPLUS**
Die Kompetenz in der Messtechnik

CalPlus GmbH - Zentrale
Heerstraße 32 • 14052 Berlin
Tel.: 030 214982-0
Fax: 030 214982-50
office@calplus.de

CalPlus GmbH
Normannenweg 30 • 20537 Hamburg
Tel.: 040 3039595-0
Fax: 040 3039595-50
www.calplus.de